

COPIA

23 de Mayo de 1947

Cia. Siderurgica Asturiana
Ciudad

Muy Sres. mios.

CLASIFICACION VAPOR "RIA DE EL FERROL"

Para terminar las reparaciones necesarias para la Clasificacion del buque del epigrafe (aparte de alguna que nuestra Central pueda considerar necesaria al examinar los planos) falta efectuar lo siguientes:-

EQUIPO DEL BUQUE.- Deberá ser completado suministrando nueva cadena de anclas de acuerdo con las Reglas de esta Sociedad.

PEAK TANK DE POPA.- Debera ser reparada su cubierta y probado el tanque.

ENTREPUNTE CARBONERA ADICIONAL.- Una chapa del trancañil a babor y tres chapas mas de cubierta deberan ser renovadas en ambas bandas del extremo de popa de la escotilla nº2.

PAÑOL DE PROA SOBRE EL PEAK TANK.- Debera proveerse de una bomba de mano para el achique de este compartimiento.

TANQUE Nº 5 BABOR.- Deberan terminarse las reparaciones recomendadas en Valencia, en la zona bajo el empuje.

GUARNES DEL TIMON.- Los dos amortiguadores de los guarnes deberan ser renovados en la mas pronta oportunidad.

Muchisimo agradeceria a Vds que todas estas reparaciones quedasen terminadas en el plazo de cuatro meses a los efectos de clasificacion del buque.

Rogandoles acuse de recibo les saluda atentamente y queda muy affmo. s.s.

q.e.s.m.



J.L.



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

005679-005686-0215