



Регистр Союза ССР

АКТ № 6-656

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	По предыдущему осмотру	По настоящему осмотру
Корпуса . . .		
Устройства . . .		
Механизмов . . .		
Электрооборудования . . .		

Инспекция Ждановская

п/о инспектором
специального
освидетельствования судна

— Название судна "ВІОКОВО"
Тип судна пароход сухогрузный
Владелец судна JUGOCEANIJA, KOTOR
Порт приписки Котор - Kotor
Год постройки судна 1927
Материал корпуса сталь

Регистровый № —
Баловая вместимость 6048 р. т.
Мощность главных механизмов 2750 илс
Дата последнего докования 23.03.63
Место настоящего освидетельствования п. Жданов

Мною, инспектором Регистра ССР
17-18 ноября 1963 г. произведено освидетельствование якорного устройства

(Дать краткую характеристику и заключение о состоянии корпуса, судовых устройств, снабжения, главных и вспомогательных механизмов и электрооборудования) по заявке капитана тов. ТЭРЗЭТТА после произошедшей аварии и произведенного в п. Жданове ремонта.

Краткие сведения о судне. L = 133,96м; B = 17,07м; H = 8,79м
Классификационный сертификат не предъявлен. Согласно акта инспектора английского ллойда срок плавания имеется до 1 февраля 1964г.

По заявлению капитана и судовым документам установлено следующее.

1 ноября 1963г. судно стояло на якоре /левом/ в районе п.Керчь при входе в канал, ожидая лоцмана. Координаты стоянки судна: северная широта-45° 12,3'; восточная долгота-36° 26,3'. Состояние погоды: ветер-10 баллов, море-6 баллов. Судно было в балласте. В 17 часов 30 минут при подъеме якоря произошла авария брашпилья: ведомое зубчатое колесо поломалось по диаметру на 2 части, поломались кронштейны и болты дискового вала. Чтобы освободиться от якоря и этим спасти судно от посадки на мель, по распоряжению капитана были отсоединены 4 смычки с якорем.

При настоящем освидетельствовании якорное устройство предъявлено в следующем состоянии. Отремонтированный брашпиль /2 части колеса соединены двумя стальными дисками, кронштейны и болты заменены на новые/, левая цепь состоящая из 4-х смычек,

(См. на обороте)

правая цепь состоящая из 9 смычек /калибр цепей около 57 мм/, 2-х становых якорей/вместо потерянного установлен запасный/. Произведено испытание брашиля. Глубина погружения якорей-7м. К якорям был прикреплен дополнительный груз по 1800 кг для компенсации веса цепей длиной по 45 м каждая. Произведен одновременный подъем 2-х якорей, затем одного. Скорость подъема 2-х якорей около 3м/мин.

Причины вызвавшие аварию:

1. Большая нагрузка на якорную цепь от силы ветра.
2. Недостаточная прочность чугунных деталей.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
периодические, тщательные освидетельствования и испытания брашилей.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Дополнить левую якорную цепь недостающими смычками, но не менее чем 4 шт.
2. Укомплектовать судно запасным якорем.

В результате произведенного освидетельствования техническое состояние якорного устройства найдено **ограниченно-годным** и разрешена (не разрешена) дальнейшая эксплуатация сроком **только на разовый переход до базы ремонта при условии выполнения требования п.1.**

- Установленный: район плавания _____
род груза _____
количество пассажиров _____
Срок действия удостоверения на годность плавания продлен до (указать дату) **может быть сохранен при условии полноценного ремонта брашиля.**

- Отметка о классе _____

Инспектор Регистра СССР _____

Лиханов
(подпись)

Фамилия и должность лиц, присутствующих при осмотре **Капитан тов. ТЭРЗЭТТА Р.**

Акт проверен и копия послана _____

/ Начальник Инспекции Регистра СССР _____

А.Лиханов
(подпись)

21/xi-63 19 г.

Копию акта получил _____



© 2020

Lloyd's Register
Foundation