

Piroscafo.FERRARA

RIPARAZIONE AL FASCIAME ESTERNO



Lato sinistro - parte poppiera

Scala 1:50


Riparazione alle ossature

Le ossature tra la coperta e il secondo ponte dall'ordinata 12 alla 46 sono state in massima parte raddrizzate a posto tanto sul lato destro quanto sul lato sinistro. Le ossature alle ordinate 19-24-26-27 sono state, solo sul lato sinistro, tagliate sopra il secondo ponte mettendo nuova la parte superiore, fissata al secondo ponte con braccioli indicati dalla fig. A. L'ossatura all'ordinata N° 42 è stata rinforzata, solo sul lato sinistro, con una contro ossatura dello stesso profilo lunga m. 1,450 compresa nella parte tra la coperta e il secondo ponte. Le ossature continue dalla ordinata 10 a poppa sono state raddrizzate a posto nella parte tra il cassero e il 2° ponte, tanto sul lato destro quanto sul lato sinistro. Le ossature del cassero di poppa dall'ordinata 12 alla 27 incrociate sotto il 1° ponte sono state rinnovate tanto sul lato destro quanto sul lato sinistro. 180° 62° 12

Fig. A

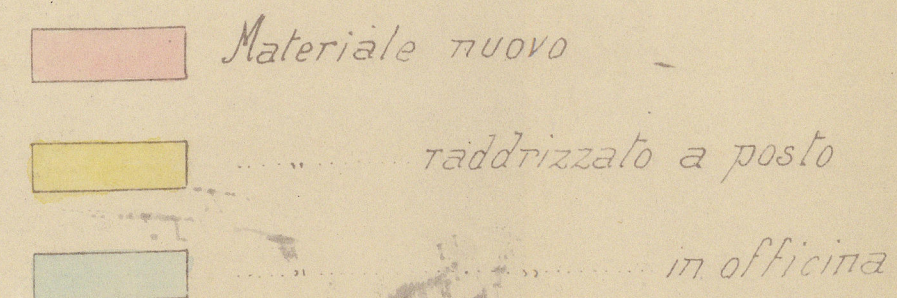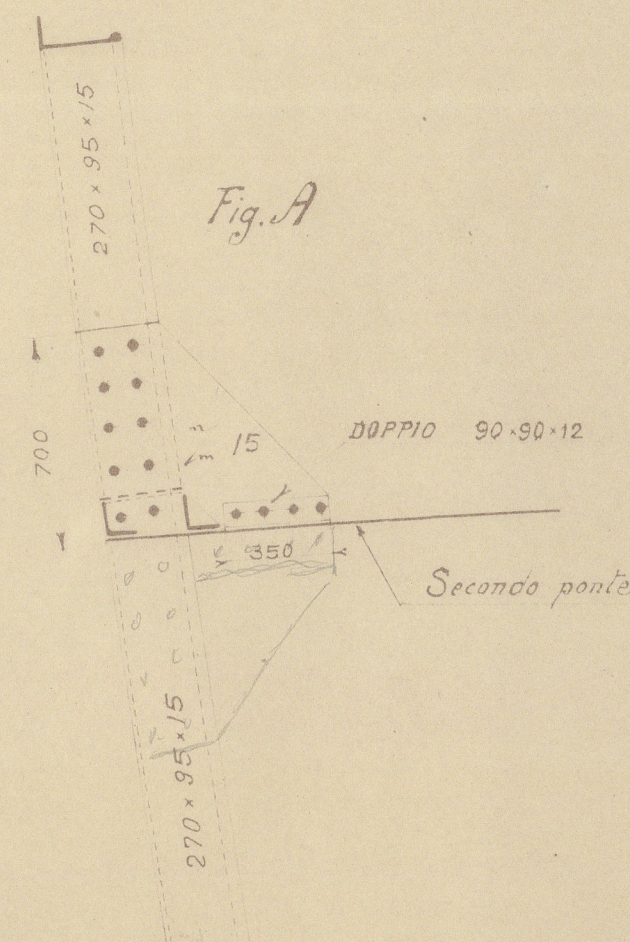

A.B.C.D.E-Buchi sul fasciame causati da colpi di cannoni, chiusi con toppe a pari della faccia esterna del fasciame e controperce interne inchiodate al fasciame stesso con doppia chiodatura

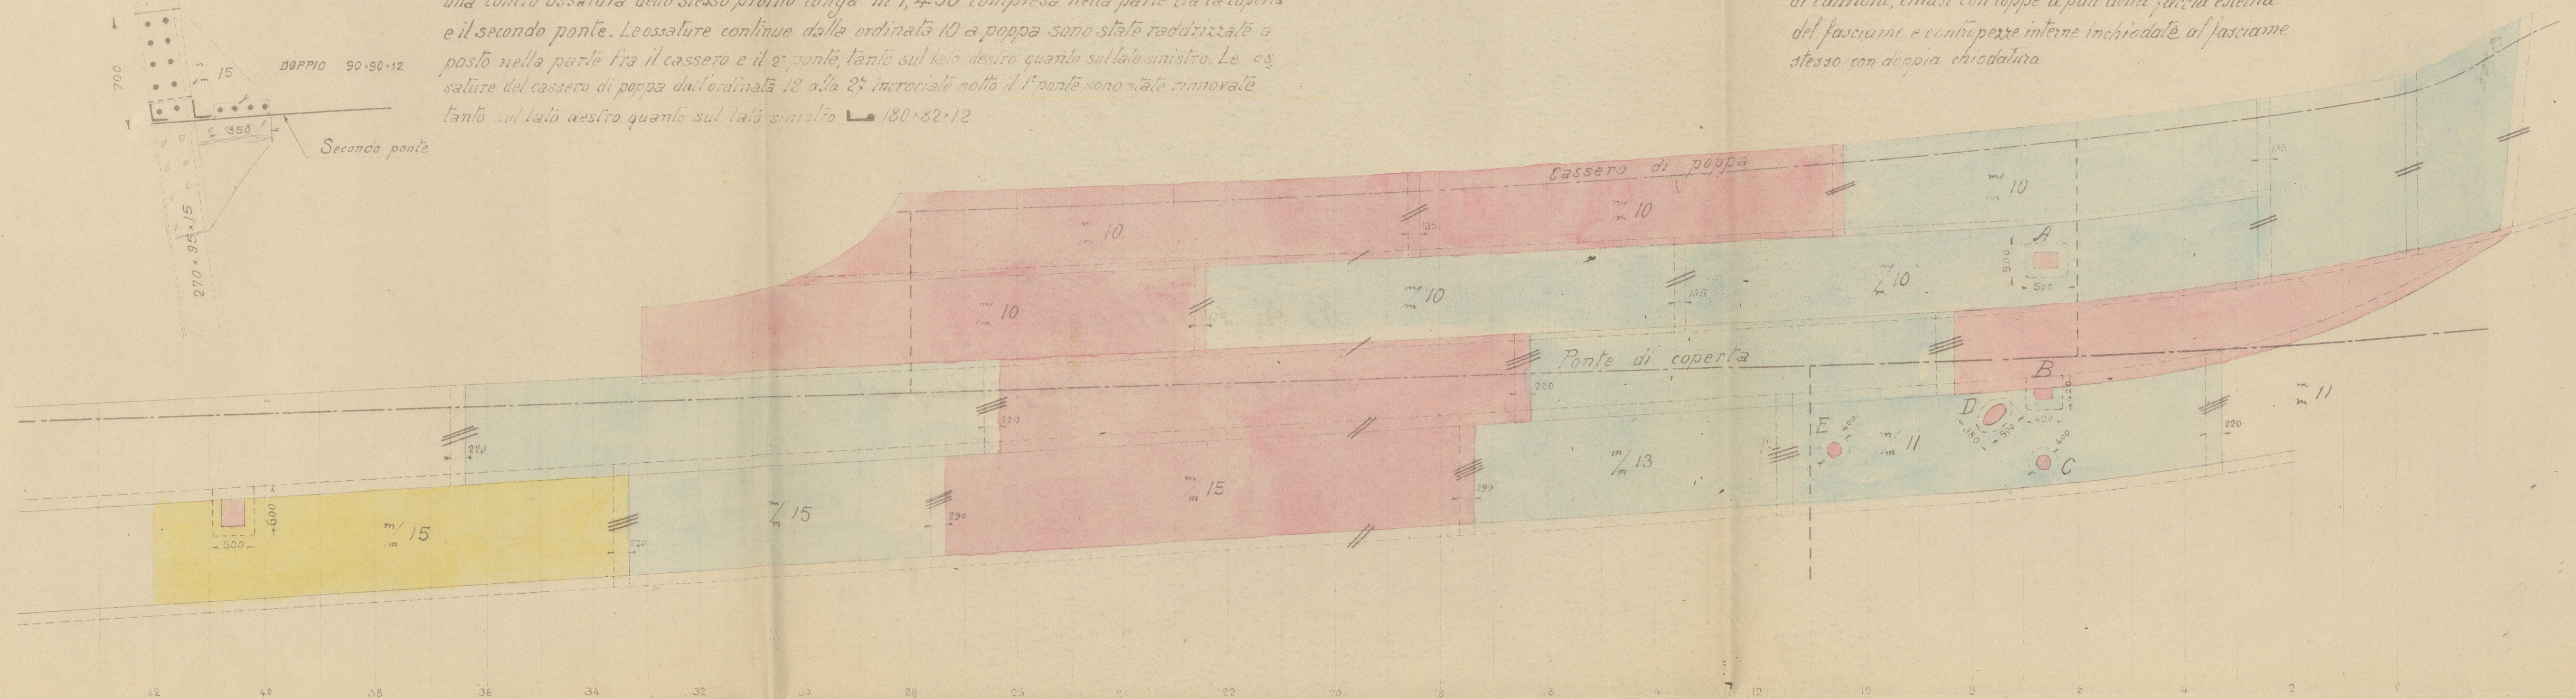



4²

Fasciame eterno lato sinistro pappiero

No 4. ss "Ferrara"

nap 1628.

showing portside shell plating aft



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

004842-004848-0106