



COPY

Abril 20 de 1929.

S. S. " DON CARLOS "

EN EL DIQUE FLOTANTE DESDE MARZO 16 hasta Abril 18/29.

Trabajos ejecutados afuera de la lista del PERITO DEL LLOYD'S.

ARIAS COMPOSTURAS:-

- Renovar el mamparo entre estanques 4,5. cuadernas 55.
- Archar id id 3,4. cuaderna 64 lado estribor.
- Archar id id 1,2. cuaderna 103 " babor.
- Archar el mamparo entre Maquina motr. y bodega No.3 lado estribor.
- Colocar 2 planchas nuevas en el "recess" del tunel.
- Colocar 1 plancha " en el cielo del tunel, escotilla No.4.
- Renovar 2 medias planchas, costado babor apopa cuadernas 28-42, F.G.hilada.
- id 2 id id , costado estribor apopa " " "
- id 2 id id , costado babor aproa " 106-116 E.F "
- id 1 plancha en la cubierta apopa lado babor.
- Firmar puntales en las bodegas 2.
- Older electricamente varios remaches en el codaste y fondo del fore peak.
- Renovar la chaveta de la helice.
- Repillar la valvula y ajustar el espejo de distribucion del cilindro M.P.
- Correr integro el motor del dinamo.
- Renovar los asientos de las valvulas principales de las calderas (2).
- Tornear las llaves de extraccion de las calderas.

A. F. Smith

PERITO DEL LLOYD'S LONDRES



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

W1433-0017