

TRAVAUX EXECUTE A BORD DU S/S S U Z Y.

Avarie de la Coque. Remplacé 10 MEMBRURES. en Cornière 100x100m/m. long. 3.250. ✓ Mise en place 10 EPONTILLES en Cornière de 100x100. ✓ Couvrir aux moyen des tôles de 5m/m. une long. de 7.000x3.250. ✓ Remplacé une long. de la varangue arrière sur une long. de 1.500.

✓ and reinforced by cement right round.
DIVERS TRAVAUX CHAUDIERES ET MACHINE.

Confectionné deux passerelles en tôle de 4m/m. long. 20mètres Larg. 1mètre.
AR. Bd. et Td. Remplacé 13 tampons aux hublots faux- pont AR;.
Emplacement des tôles sur le pont AR.
Confectionné un support en tôle pour le fanal du mat AV.
Confectionné 4 charnières avec eguillots pour gouvernails Embarcations sauvetage
Confectionné 3 tirants pour la chaudière Bd.
Demontage et montage 7 tirants mise en etat refait les joints et montage.
Remplacé le fond de la chicane prise de vapeur.
Demontage le soupape d'arret soupapes d'alimentations et auxiliaires
rodé les clapets et les sièges et fait le montage.
Confectionné une crepine en tôle collecteur d'alimentation.
Chaudière Td. Demontage 6 tirants mise en etat refait les joints et montage
tamponné untube. , Confectionné 6 portes de cendriers pour les 2 chaudières.
Demontage et remplacé 2 coudes et un fond au tuyau prise de vapeur.
Demontage soupape d'arret extraction alimentation auxiliaires et niveau d'eau
rodé les robinets, les clapets, les sièges et montage. refait les joints.
Demontage les soupapes d'admission H.P. M.P. et B.P. rodé les clapets et sièges
refait les joints et presse-étoupes et montage. Remplacé une tige en laiton.
Demontage nettoyage et montage le filtre.
Mise en etat le soupape d'aspiration des cales par cheval alimentaire.
Mise en etat la serure porte de la chaufferie.
Demontage et montage soupapes prise de vapeur servo-moteur.
Demontage l'arbre intermédiaire et arbre moteur du treuil N° 2.
remplacé un dent remplacé une clavette reprisa le serrage des coussinets
et les colliers d'excentriques et remplacé 4 boulons de paliers.
remplacé le masque du dit treuil
Reparé la charniere de la porte de sabord.
Remplacé un boulons d'aiguillet du gouvernail.
Confectionné deux portes aux ~~châssis~~ cloisons étanches ar.
Renfordé deux épontilles au pont AR.
Cimentage de la avarie,
Confectionné une plaque de renfort pour la roue du vireur.
Réparé les soupapes prise de vapeur évacuation dynamo.
Réparé soupapes évacuation auxillaires sur condenseur
Remplacé le verre du hublot de la boussole.
Confectionné et mis en place d'un contre hublot cabine coté TRIBORD
Confectionné six tolets pour embarcations de sauvetage.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

W281-0061